산업통상자원부 **보 도 자 료**

2017년 2월 16일(목) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 2.15.(수) 오전 11시 이후 보도 가능)
※ 리콜제품 전시 및 설명 : 2.15(수) 10:30, 한국기계전기전자시험연구원(군포, 교육관)

배포일시	2017. 2. 15. (수)	담당부서	제품시장관리과
담당과장	오경희 과장(043-870-5420)	담 당 자	강민구 사무관(043-870-5427) 이광은 연구사(043-870-5425)

전기용품, 주방용품 및 어린이제품 45개 업체 47개 제품 리콜조치

□ **산업통상자원부 국가기술표준원**(원장 정동희)은 '16년 안전성 조사계획에 따라 전기용품(중점관리품목), 주방용품 및 어린이제품에 대해 안전성 조사*를 실시('16.11 ~'17.1)하고, 안전기준에 부적합한 45개 업체 **47개 제품****(붙임참조)에 대해 **수거·교환 등 결함보상(리콜)조치**(제품안전기본법 제11조)했다.

* **[안전성 조사 대상 제품]**
- 전기용품(중점관리품목) : 5품목 146개 업체 169개 제품
- 전기를 사용하는 주방용품 : 5품목 89개 업체 108개 제품
- 어린이제품 : 9품목 323개 업체 351개 제품

** 유기발광다이오드(LED)등기구 등 전기용품(3품목 19업체 20개 제품), 후드믹서(5업체 6개 제품) 및 학습완구 등 어린이제품(5품목 21업체 21개 제품)

○ 특히, 결함보상(리콜)명령대상 전기용품 가운데 **주요부품**(캐패시터, 퓨즈 등)을 **변경***하거나, 다른 회사의 **인증**을 **도용****한 것으로 확인된 제조업체(19개 업체 20개 제품)는 **형사고발** 조치하기로 했다.

* 주요부품 변경 : 16개 업체 17개 제품

** 인증 도용 : 3개 업체 3개 제품

□ 결함보상(리콜)명령명령대상 47개 제품의 상세 안전기준 미충족 내용은 다음과 같다.

① **전기용품**(중점관리품목, 3품목 20개 제품)

○ **유기발광다이오드(LED)등기구**(11개) : 충전부에 대한 감전보호 및 절연보호* 미흡

* 절연보호 : 절연거리가 기준보다 작은 경우로 화재의 위험이 있음

○ **직류전원장치***(7개) : 온도 기준치 초과, 절연보호 미흡

* 노트북, 휴대폰 등 휴대용 기기의 충전 장치로 교류전원을 직류로 변환하는 장치

○ **케이블**(전기전선, 2개) : 전류가 흐르면 열이 발생되는 도체저항이 기준치를 초과

② **주방용품**(1품목 6개 제품)

○ **후드믹서**(6개) : 오작동된 상태에서 사용자가 전원을 차단하지 않고 손을 넣는 경우 칼날이 작동할 수 있는 위험이 있음

③ **어린이제품**(5품목 21개 제품)

○ **유아용 섬유제품**

- **신발**(2개) : 납(9.4~20배)과 카드뮴(2.2배)이 기준치 초과
- **베개 및 이불세트**(2개) : 수소이온농도(pH)가 기준치를 12~30% 초과

* 납 : 중추신경장애 유발, ** 카드뮴 : 학습능력 저하 , *** pH : 피부염 유발

○ **아동용 섬유제품**(모자, 신발 등 11개) : 프탈레이트계 가소제(15~443배), 납(1.1~13.4배) 및 카드뮴(1.04 ~8.1배)이 기준치 초과

* 프탈레이트계 가소제 : 내분비계 교란물질

○ **어린이용가죽제품**(신발 1개) : 6가 크롬이 기준치의 3.8배 초과

* 6가 크롬 : 만성 인후염 유발

○ **학습완구**(4개) : 프탈레이트계 가소제(3.3~160배), 카드뮴(2~5.4배) 기준치 초과

○ **스포츠용품**(줄넘기 1개) : 프탈레이트계 가소제가 기준치의 174배 초과

□ 국표원은 이번에 처분한 결함보상(리콜)명령 제품에 대한 정보를 **제품안전정보센터**(www.safetykorea.kr)* 및 **리콜제품 알리미****에 **공개할** 뿐만 아니라, **위해상품판매차단 시스템**에 등록해 전국 대형 유통매장과 온라인 쇼핑몰에서의 판매를 **즉시 차단**했다.

* 수거·교환 등 명령을 받은 제품은 ①「제품안전정보센터」 접속→②왼쪽 위 「리콜」 클릭→③「리콜정보검색」에서 확인

** '리콜제품 알리미'는 모바일 앱(App)으로 소비자들이 손쉽게 리콜제품 조회, 불법·불량제품 신고 및 제품안전 정보 검색 등을 할 수 있음

[붙임] 안전성조사 결과 수거 등 명령 대상 제품(47개)

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

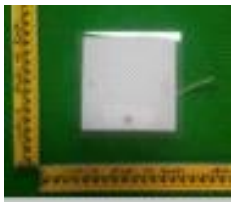
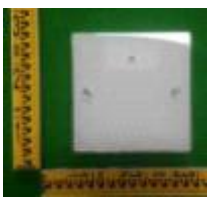
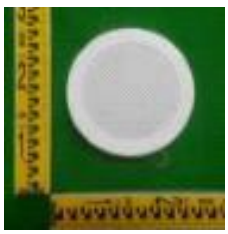
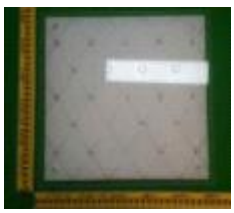
이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 국가기술표준원 강민구 사무관(☎043-870-5427), 이광은 연구사(☎043-870-5425)에게 연락주시기 바랍니다.

붙 임 **안전성조사 결과 수거 등 명령 대상(47건)**

□ 전기용품 (26건)

1) LED등기구(11개)

연번	제조자명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명 (바코드)	부적합내용	제품사진	조치 구분
1	ZHONGSHAN XIANQI ELECTRONICS CO., LTD / ㈜한승 ☎044) 277-6783	중국	JU11280-14010	HSC-TW22A	○ 전원전선 미인증품 (최중결함) ○ 충전부에 대한 감전보호- 외곽 앞면 커버를 손으로 제거시 충전 부가 Test finger에 접촉됨(최중결함) ○ 동일성 결과(부품 변경) - 미승인전원전선사용 - LED수량 상이 - 컨버터 상이 * 제조일 : 2016.04		수거·교환 등 명령 / 형사 고발
2	태일조명 / ☎031) 542-2226	한국	HA11246-14008B	LID_RL_50W	○ 8절 충전부에 대한 감전보호 - 외곽 앞면 커버를 손으로 제거 시 충전부가 Test finger에 접촉됨(최중결함) ○ 7절 접지 -접지 미 부착 (중결함) ○ 동일성 결과(부품변경) - 컨버터 상이 - 외형 상이 * 인증번호 도용		수거·교환 등 명령 / 형사 고발
3	최현수(개인) / (연락: 한국제품안전협회 리콜이행팀) ☎02) 890-8300	한국	HH11707-14004A	BF-304	○ 8절 충전부에 대한 감전보호 - 외곽 앞면 커버를 손으로 제거 시 충전부가 Test finger에 접촉됨(최중결함) ○ 7절 접지 -접지 미 부착 (중결함) ○ 동일성 결과(부품변경) - 컨버터 상이 - 외형 상이 * 인증번호 도용		수거·교환 등 명령 / 형사 고발
4	㈜수연라이팅 / (주)준성테크 ☎032)	중국	HU11295-13007B	KCL-900-20	○ 8절 충전부에 대한 감전보호 - 외곽 앞면 커버를 손으로 제거 시 충전부가 Test finger에 접촉됨(최중결함)		수거·교환 등

	867-7100				○ 미 인증 전원전선 사용 (최중결함) ○ 미인증 인렛사용 (최중결함) ○동일성 결과(부품변경) - 컨버터 상이 - 외형 상이 * 제조일 : 2016.06		명령 / 형사 고발
5	㈜한국몰리테크지점 / ☎032) 672-5566	한국	JD11097-14002	BF-3001	○ 충전부에 대한 감전보호 - 외곽 앞면 커버를 손으로 제거 시 충전부가 Test finger에 접촉됨(최중결함) ○ 전기적 강도 - 1차측과 충전부에 2880V의 교류전압을 1분간 인가하였을 때 절연파괴(breakdown)가 일어남(최중결함) ○동일성 결과(부품변경) -컨버터 상이 * 인증번호 도용		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발
6	㈜조일조명 / ☎032) 646-3939	한국	JH11746-16001	JAC-SENL15	○ 충전부에 대한 감전보호 - 외곽 앞면 커버를 손으로 제거 시 충전부가 Test finger에 접촉됨 (최중결함) ○동일성 결과(부품변경) - 외함 재질 상이 - 인증당시와 다른 제품임 * 제조일 : 2016.04		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발
7	㈜한국몰리테크지점 / ☎032) 672-5566	한국	JD11123-16003	MT-A15	○ 충전부에 대한 감전보호 - 외곽 앞면 커버를 손으로 제거 시 충전부가 Test finger에 접촉됨 (최중결함) ○동일성 결과(부품변경) - 외함 재질 상이 - LED램프(모듈)상이 * 제조일 : 2016.09		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발
8	㈜한승조명 / ☎032) 719-7205	한국	JK11043-15005	HS-LR302A	○ 충전부에 대한 감전보호 - 외곽 앞면 커버를 손으로 제거 시 충전부가 Test finger에 접촉됨 (최중결함)		수거 · 교환 등 명령

					○동일성 결과(부품변경) - 컨버터 상이 - LED수량 상이 * 제조일 : 2016.08		/ 형사 고발
9	㈜한승 / ☎044) 277-6783	한국	HK11058-15021A	HSC-RM50LA	○ 충전부에 대한 감전보호 - 외곽 앞면 커버를 손으로 제거 시 충전부(LED모듈)이 Test finger에 접촉됨 (최중결함) ○ 연면거리 및 공간거리 - 충전부(LED 모듈 패턴)와 접근하기 쉬운 금속 부분(LED 모듈 고정나사) 사이 연면거리 미비 - 측정치 : 1.92 mm - 기준치 : 2.5 mm 이상 (최중결함) ○동일성 결과(부품변경) - 외형 및 LED모듈 상이 * 제조일 : 2016.02		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발
10	㈜청원라이팅 / ☎031) 836-3660～1	한국	HH11944-15004A	CLF-20R	○ 연면거리 및 공간거리 - 충전부(LED 모듈 패턴)와 접근하기 쉬운 금속 부분(LED 모듈 고정나사) 사이 연면거리 미비 - 측정치 : 3.23 mm - 기준치 : 5 mm 이상 (최중결함) ○동일성 결과(부품변경) - 인증당시와 제품이 다름 (매입형->고정형) - 컨버터 상이 - 외형상이 * 제조일 : 2016.08		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발
11	㈜쓰리씨라이팅인더스 / ☎031) 653-6123	한국	HH11947-15003A	3C-A27W	○ 충전부에 대한 감전보호 - 외곽 앞면 커버를 손으로 제거 시 충전부(LED모듈)이 Test finger에 접촉됨 (최중결함) ○ 연면거리 및 공간거리 - 충전부(LED 모듈 패턴)와 접근하기 쉬운 금속 부분(LED 모듈 고정나사) 사이 연면거리 미비 - 측정치 : 0.2 mm		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발

					- 기준치 : 5 mm 이상 (최중결함) ○ 절연내력 - 충전부(LED 모듈)와 접근하기 쉬운 금속 부분(LED 모듈 고정나사) 사이 AC2880V 견디지 못함 (최중결함) ○동일성 결과(부품변경) - 외형 및 LED모듈 상이 - 앞면 커버 고정 너트 제거 * 제조일 : 2015.12 이후		

2) 직류전원장치(7개)

연번	제조자명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명 (바코드)	부적합내용	제품사진	조치구분
1	Lite-On Technology (Changzhou) Co., Ltd. / ㈜반얀시스템 ☎070) 8245-3428	중국	SU10462-9007	PA-1400-14	○전원인터페이스 - 정격부하 정상동작 불가 (경결함) ○동일성 결과(부품변경) - 트랜스포머, Fuse, Y-cap상이 - PCB 패턴 상이 * 제조일 : 2016.09.		수거·교환 등 명령 / 형사고발
2	Vina International Holdings LTD. / ㈜디에스인터내셔널 ☎051) 806-1170	중국	JU10155-15004A	QC-205	○열 요구사항 T1 coil - 측정치: 122.5 ℃(90V 50 Hz) - 기준치: 110 ℃ (최중결함) ○동일성 결과(부품변경) - X-cap상이 - 외, 내부 상이 * 제조일 : 2016.09.		수거·교환 등 명령 / 형사고발
3	Shenzhen Top-Asia Electronics Co.	중국	HU10553-14017B	SW060A-050010000-W	○ 동작불능 (경결함) ○ 표시 및 취급설명서 - 제조년월 미표기		수거·교환 등

	/ 삼지아이티(주) ☎02) 717-3332				- 이중절면마크 미표기 - 전압 오기 인증전압: AC 100-240 V 표시전압: AC 100-240 A (경결함) ○동일성 결과(부품변경) - X-cap상이, PCB패턴상이 * 제조일 : 2016.04.		명령 / 형사 고발
4	㈜태영전자 / ☎02) 2611-5727	한국	HH10016- 15022A	TY-7000	○ 연면거리 및 공간거리 (단위: mm) 트랜스포머 T1 1차-2차, - 공간거리 측정치: 3.4 - 공간거리 기준치: 4.4 - 연면거리 측정치: 3.4 - 연면거리 기준치: 5.0 (최중결함) ○동일성 결과(부품변경) - 트랜스포머, Fuse 상이 * 제조일 : 2015.11.		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발
5	Dongguan Yahui Electronic Technology Co.,Ltd. / ㈜솔로젠 ☎02) 3667-0490	중국	HU10772- 14002	YH-CH0006	○ 동작불능 (경결함) ○동일성 결과(부품변경) - Varistor제거 및 L1위치변경 * 제조일 : 2015.12.		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발
6	현대일렉트릭 ㈜ / ☎032) 505-0735	한국	HD10053- 14002A	HDU-1001 (8 809015 262869)	○열요구사항 - 90 V~, 60 Hz 정상동작 ▪ Transformer coil : - 측정치 : 115 ℃ - 기준치 : 110 ℃ · 기준: Class B, Tma : 25 ℃ ▪ Elec cap. - 측정치 : 117 ℃ - 기준치 : 105 ℃ (최중결함) ○표시 및 취급설명서 - 안전인증번호, KC마크, 모델명,제조사, 제조년월, 제조국가, 정격 누락 (경결함)		수거 · 교환 등 명령 / 인증 취소

					○동일성 결과(부품변경) - 스위치, 외내부 구조변경 - 외내부 구조변경 * 제조일 : 2014.08.		
7	SHENZHEN SHI ZHEN HUAN ELECTRONIC CO., LTD / 승원전자 ☎02) 2274-9188	중국	JU10122-13001	ZFA120-1904740	○감전으로부터의 보호 - 캐패시터 방전 시험 부적합 * 방전후 1초후에 입력전압(354.17V)의 37%(131.04V)이하로 방전되어야 하나 137.50V로 측정됨 (최중결함) ○동일성 결과(부품변경) - 트랜스포머, X-cap상이 - PCB패턴 변경 * 제조일 : 2015.05.30.		수거 · 교환 등 명령 / 형사 고발

3) 케이블(2개)

연번	제조자명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명 (바코드)	부적합내용	제품사진	조치 구분
1	㈜지케이전선 / ☎043) 877-4077	한국	HJ01016-8021B	0.6/1kV TFR-GV 10SQMM	○ 도체저항 부적합 - 측정치 : 2.29 Ω/㎞ - 기준치 : 1.83 Ω/㎞ 이하 (최중결함)		수거 · 교환 등 명령
2	태양전선 / ☎042) 672-6262	한국	HJ01046-14008A	0.6/1kV CV 2C × 2.5SQMM	○ 도체저항 부적합 - 측정치 : 흑 - 7.75 Ω/㎞ 백 - 7.68 Ω/㎞ - 기준치 : 7.41 Ω/㎞ 이하 (최중결함)		수거 · 교환 등 명령

4) 후드믹서(6개)

연번	제조자명 (수입자명)	제조국	인증번호	모델명 (바코드)	부적합내용	제품사진	조치구분
1	㈜하이벨 / ☎031) 298-8896	한국	HH07810-6001G	JL-510	○ 온도상승시험 - 온도상승 시험중 온도가 기준치 이상으로 상승하여 모터정지현상 발생 (최중결함)		수거·교환 등 명령
2	㈜제이원 / ☎031) 321-6920	한국	HH07005-9022U	SMX-1000HI	○ 온도상승시험 - 온도상승 시험중 온도가 기준치 이상으로 상승하여 모터정지현상 발생 (최중결함)		수거·교환 등 명령
3	정은전자 / ☎031) 221-7705	한국	HH071364-11001	MCH-402	○ 온도상승시험 - 온도상승 시험중 온도가 기준치 이상으로 상승하여 모터정지현상 발생 (최중결함) ○동일성 결과(부품변경) - X-Capacitor 제조사 상이 : SHINHUA ELEC→DAIN * 제조일 : 2016.04 이후		수거·교환 등 명령 / 형사고발
4	㈜워니코프 / ☎032) 549-1061	한국	HD07239-9001T	WY-5010	○ 온도상승시험 - 온도상승 시험중 온도가 기준치 이상으로 상승하여 모터정지현상 발생 (최중결함) ○동일성 결과(부품변경) - Thermal protector 정격 상이 : 105℃→95℃ - Plug 제조사 상이 : 동방 및 한국코드→동명 - X-capacitor 추가됨 * 제조일 : 2016.07		수거·교환 등 명령 / 형사고발
5	㈜모닉스동양 / ☎032) 544-7800	한국	HD07051-16023	WM-360	○ 온도상승시험 - 온도상승 시험중 온도가 기준치 이상으로 상승하여 모터정지현상 발생 (최중결함) ○동일성 결과(부품변경) - X-capacitor 정격상이 :		수거·교환 등 명령 /

					250 V~, 0.33 uF→250 V~, 0.1 uF * 제조일 : 2016.07		형사 고발
6	㈜제이원 / ☎031) 321-6920	한국	HH07005- 6020	MIX-40R	○ 온도상승시험 - 온도상승 시험중 온도가 기준치 이상으로 상승하여 모터정지현상 발생 (최중결함) ○동일성 결과(표시사항) - 표시사항 정격사용시간 상이(2분 이내 → 3분 이내) (경결함)		수거 · 교환 등 명령

※ 후드믹서 최중결함(온도상승시험)

* 온도 상승으로 인한 모터 정지현상이 반복적으로 발생하면 이상조건(칼날 고착 등)이 발생하였을 시 화재 발생우려가 있음

** 또한, 온도상승으로 인해 모터보호장치가 작동하여 모터가 정지된 이후 사용자가 전원을 제거하지 않은 상태에서 내부확인을 위해 손을 넣었다가 온도가 하락하여 모터가 다시 작동할 경우 칼날로 인해 상해의 위험이 있음

□ 어린이제품 (21건)

1) 유아용섬유제품 : 4개 제품

연번	제조자명 (수입자명)	제조국 (브랜드)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	서전상사 / (-) ☎031-251-6103	한국 (ASB CREATION)	B044H300-1002A	크리스미니 슈즈	○ 납 9.4배 초과 - 페인트/유사코팅-깔창프린트 : 845 mg/kg (기준 : 90 mg/kg 이하)		수거·교환 등 명령
2	- / (j&b) ☎032-220-5560	중국 (오가닉맘)	B045A043 6-2001	라비플여아 보행기덧신	○ 납 20배 초과 - 페인트/유사코팅-라벨프린트 : 1 800 mg/kg (기준 : 90 mg/kg 이하) ○ 카드뮴 2.2배 초과 - 페인트/유사코팅-라벨프린트 : 164 mg/kg (기준 : 75 mg/kg 이하)		수거·교환 등 명령
3	미래 / (-) ☎02-996-3746	한국 (알로앤루)	B045A047 7-2001	포레스트이불베개요세트	○ pH 12 ~ 18.7 % 초과 - 원단-이불(대),캐릭터앞면 : 8.4 - 원단-이불(소),앞면 : 8.9 (기준 : 4.0 ~ 7.5)		수거·교환 등 명령
4	아진실업 / (-) ☎02-996-3746	한국 (알로앤루)	CB017A074-6001	파스텔민트 좁쌀베개세트	○ pH 29.3 % 초과 - 원단(흰색) : 9.7 (기준 : 4.0 ~ 7.5)		수거·교환 등 명령

2) 아동용섬유제품 : 11개 제품

연번	제조자명 (수입자명)	제조국 (브랜드)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	윈윙 / (㈜패블러스피앤제이) ☎02-511-9144	중국 (크록스FOR키즈)	-	CBG2CA004P	○ 프탈레이트계 가소제 162.5배 초과 - 고분자-고무전면장식라벨 : 16.25 % (기준 : 0.1 % 이하)		수거·교환 등 명령
2	- / (올랜도인터내셔날) ☎02-939-9312	중국 (FOURLADS)	-	F16H5DA102 PK OOL	○ pH 8 % 초과 - 원단-겉감 : 8.1 (기준 : 4.0 ~ 7.5)		수거·교환 등 명령

3	제일 / (-) ☎02-921-9043	한국 (TALENT KIDS)	-	TS베이스털단화	○ pH 20 % 초과 - 원단-겉감(와인) : 9.0 (기준 : 4.0 ~ 7.5) ○ 프탈레이트계 가소제 307.3배 초과 - 고분자-앞코(빗살무늬) : 30.73 % (기준 : 0.1 % 이하) ○ 납 1.1 배 초과 - 고분자-앞코(빗살무늬) : 98 mg/kg (기준 : 90 mg/kg 이하) ○ 표시사항 미비 - 섬유의 조성 또는 혼용률, 제조자명 누락		수거·교환 등 명령
4	㈜알디엔웨이 / (㈜알디엔웨이) ☎080-854-0114	중국 (네파키즈)	-	KCE7621	○ pH 8 % 초과 - 원단-안감원단(그레이) : 8.1 - 원단-깔창원단 : 8.1 (기준 : 4.0 ~ 7.5)		수거·교환 등 명령
5	도도파트너스 / (도도파트너스) ☎02-719-0400	중국 (모닝글로리)	-	미끄럼방지 방한멀티화	○ 프탈레이트계 가소제 21.6배 초과 - 고분자-고무장식(뒤꼭지) : 2.16 % (기준 : 0.1 % 이하)		수거·교환 등 명령
6	㈜선업 / (-) ☎055-321-8950	한국 (SUN UP SPORTS)	-	스쿨2 EVA 방한 실내화	○ 프탈레이트계 가소제 334.5배 초과 - 고분자-고무장식(발모양) : 33.45 % (기준 : 0.1 % 이하) ○ 납 1.5 ~ 9.7배 초과 - 고분자-고무장식(발모양-검정) : 134 mg/kg - 고분자-고무장식(발모양-갈색) : 877 mg/kg - 고분자-고무장식(발모양-흰색) : 272 mg/kg (기준 : 90 mg/kg 이하) ○ 카드뮴 1.1 ~ 1.7배 초과 - 고분자-고무장식(발모양-검정) : 83 mg/kg - 고분자-고무장식(발모양-갈색) : 126 mg/kg - 고분자-고무장식(발모양-흰색) : 125 mg/kg (기준 : 75 mg/kg 이하)		수거·교환 등 명령
7	SJ콜렉션 / (-) ☎080-740-3100	중국 (FOUR LADS)	-	F16H5AK102 KI 190	○ 납 6배 초과 - 기타재료-인조가죽(그레이) : 536 mg/kg (기준 : 90 mg/kg 이하)		수거·교환 등 명령
8	베어파우 / (㈜윙스 풋 코리아) ☎070-7124-5592	중국 (베어파우)	-	CS4BT018Y	○ 프탈레이트계 가소제 129.4배 초과 - 고분자-로고홀로그램 : 12.94 % (기준 : 0.1 % 이하) ○ 납 13.4배 초과 - 기타재료-인조가죽(브라운) : 1 210 mg/kg (기준 : 90 mg/kg 이하) ○ 카드뮴 3.7배 초과 - 고분자-로고홀로그램 : 276 mg/kg (기준 : 75 mg/kg 이하)		수거·교환 등 명령

9	- / (㈜신세계인터내셔날) ☎02-6979-1234	중국 (JAJU)	-	아동용버드욕실화 _블루	○ 프탈레이트계 가소제 29.8 ~ 442.8배 초과 - 고분자-고무(캐릭터장식) : 44.28 % - 고분자-플라스틱(검정,안쪽) : 2.98 % (기준 : 0.1 % 이하) ○ 납 1.1배 초과 - 고분자-플라스틱(검정,안쪽) : 101 mg/kg (기준 : 90 mg/kg 이하) ○ 카드뮴 1.04배 초과 - 고분자-플라스틱(검정,안쪽) : 78 mg/kg (기준 : 75 mg/kg 이하)		수거·교환 등 명령
10	㈜샤바스 / (-) ☎032-461-5527	한국 (-)	-	샤바스_키즈 헬로키티 입체 욕실화	○ 프탈레이트계 가소제 308.7 ~ 354.1배 초과 - 고분자-PVC(분홍,겉) : 30.87 % - 고분자-바닥(하양) : 35.41 % (기준 : 0.1 % 이하) ○ 카드뮴 6.7 ~ 8.1배 초과 - 고분자-PVC(분홍,겉) : 608 mg/kg - 고분자-바닥(하양) : 499 mg/kg (기준 : 75 mg/kg 이하)		수거·교환 등 명령
11	성삼 / (-) ☎031-593-0548	한국 (-)	-	포인트 아동욕실화	○ 프탈레이트계 가소제 15.6배 초과 - 고분자-PVC(연두색,겉) : 1.56 % (기준 : 0.1 % 이하) ○ 카드뮴 4.8배 초과 - 고분자-PVC(연두색,겉) : 360 mg/kg (기준 : 75 mg/kg 이하)		수거·교환 등 명령

3) 어린이용 가죽제품 : 1개 제품

연번	제조자명 (수입자명)	제조국 (브랜드)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	Tempe S.A. / (자라리테일 코리아) ☎02-3413-9868	캄보디아 (자라)	-	5197/103/107	○ 6가 크로뮴 3.8배 초과 - 기타재료-천연가죽(그레이,메인) : 11.4 mg/kg (기준 : 3.0 mg/kg 이하)		수거·교환 등 명령

4) 학습완구 : 4개 제품

연번	제조자명 (수입자명)	제조국 (브랜드)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	㈜아이코닉스 /	한국 (-)	B361H400-4003CH	스티커색칠북	○ 프탈레이트계 가소제 9.4배 초과 - 라미네이트 필름 DEHP : 0.94 % (기준 : 0.1 % 이하)		수거·교환 등 명령

연번	제조자명 (수입자명)	제조국 (브랜드)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
	☎031-8060-2596						
2	드림문화 / ☎02-2071-2092	한국 (-)	B361H107-9002	붙였다뗐다 스티커 코디놀이3	○ 카드뮴 2 ~ 5.4배 초과 - 스티커코팅(MIX) : 402.9 mg/kg - 스티커필름(투명) 152.9 mg/kg (기준 : 75 mg/kg 이하) ○ 프탈레이트계 가소제 160배 초과 - 스티커필름(투명) DEHP : 16.01 % (기준 : 0.1 % 이하)		수거·교환 등 명령
3	토피 / ☎02-326-1752	한국 (-)	CB061A037-5001	썼다지웠다 점선따라 ㄱㄴㄷ	○ 프탈레이트계 가소제 3.3배 초과 - 라미네이트필름(표지) DEHP : 0.33 % (기준 : 0.1 % 이하)		수거·교환 등 명령
4	Yiwu Huizi Accessories Factory / ㈜도서출판 보물섬 ☎031-947-0844	한국, 중국 (-)	B361H490-5003CH B441R284-7001A B361R774-8001A	썼다지웠다 우리아기 처음 한글 공부 ㄱㄴㄷ	○ 프탈레이트계 가소제 11배 초과 - 라미네이트필름(뒷면) DEHP : 1.08 % (기준 : 0.1 % 이하)		수거·교환 등 명령

5) 스포츠용품 : 1개 제품

연번	제조자명 (수입자명)	제조국 (브랜드)	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	㈜와룡산업 / ☎031-977-8774	한국 (-)		크리스탈 스피드 줄넘기	○ 프탈레이트계 가소제 174배 초과 -연질플라스틱(투명초록) DEHP : 17.41 % (기준 : 0.1 % 이하)		수거·교환 등 명령