경제혁신

산업통상자원부 MINISTRY OF TRADE, INDUSTRY & ENERGY

보 도 자 료

희망의 대한민국

http://www.motie.go.kr

2015년 7월 24일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 7.23(목) 오전11 이후 보도 가능)

문의: 제품시장관리과 과장 전민영(043-870-5420), 신상훈사무관(5422), 황성범 사무관(5427)
※ 리콜제품 전시 및 설명 : 7.23(목) 10:30, 한국기계전기전자시험연구원(군포시)

여름철 생활용품 17개 리콜명령

- 공기주입보트2개, 공기주입물놀이기구1개, 수영복8개, 우산4개, 전격살충기2개 -

□ 여름철 물놀이나 해충퇴치에 많이 사용하는 공기주입 보트, 수영복, 전격살충기 등 여름철 생활용품 17개 제품에 대해 회수(이하 리콜)명령을 했다.

○ 산업통상자원부 국가기술표준원(원장 제대식, 이하 국표원)은 무더운 여름철에 많이 사용하는 생활용품 298개에 대해 안전성 조사를 시행했다.

□ 리콜명령한 17개 제품의 결함내용은 다음과 같음(상세내용은 별첨참조)

○ **공기주입 보트 2개 제품**은 물을 젓는 노의 강도가 약해 꺾이는 현상이 발생했고, 특히 그 중 1개 보트는 몸체와 바닥의 흰색원단에서 '프탈레이트'가소제가 기준치를 178배 초과했다.

○ **공기주입 물놀이 기구(O형태의 튜브) 1개 제품**은 튜브의 두께가 안전기준 보다 얇았다.

○ **아동용 수영복 8개**는 내분비계 교란물질인 '프탈레이트'가소제가 기준치를 초과하거나 코드 및 조임 끈이 수영복에 고정되어 있지 않아 물놀이 기구 이용시 끼이는 사고로 부상발생 우려가 있다.

○ **우산 4개 제품**은 우산 대의 굽힘 강도가 약해 구부러지거나 우산 꼭대기에 있는 보호 덮개(캡)의 조립이 견고하지 않아 풀림이 발생했다.

○ **전격 살충기 2개 제품**은 전류가 흐르는 충전부에 사용자의 손이 직접 닿을 수 있는 구조로 제작되어 감전 위험이 있다.

□ 국표원은 이번 리콜 제품에 대한 정보를 제품안전정보센터(www.safetykorea.kr)에 공개하고, 위해상품판매차단시스템에 제품 바코드를 등록하여 전국 대형 유통매장에서의 판매를 즉시 차단했다.

○ 이번 리콜 처분된 기업들은 유통매장에서 해당 제품을 수거하고, 소비자에게 이미 판매된 제품에 대해서는 수리나 교환해 줘야한다.

* 리콜명령 받은 제품은 ①「제품안전정보센터」 접속→②왼쪽 위「리콜」 클릭→③「리콜정보검색」에서 확인

□ 국표원은 소비자들이 해당제품의 제조·수입·판매사업자에게 수거 및 교환을 해줄 것을 적극 요구할 필요가 있으며 수거되지 않은 제품 발견시 국표원(043-870-5422) 또는 한국제품안전협회(02-890-8300)로 신고해 달라고 말했다.

[별첨1] 안전성조사결과 리콜명령대상 제품(17개)

[별첨2] 조사항목에 대한 용도 등 용어설명

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 국가기술표준원 신상훈사무관(☎ 043-870-5422), 황성범사무관(☎ 043-870-5427)에게 연락주시기 바랍니다.

[별첨1] 안전성조사결과 리콜명령대상 제품(17개)

□ 공기주입보트 : 2개 제품

시료번호	제조자명(수입자명)	제조국	인증·신고번호	모델명	조사결과(부적합 내용)	제품사진	조치구분
1	SHANGHAI CHUNHAN PLASTIC PRODUCTS CO LTD (㈜두로카리스마) ☎070-4411-5377	중국	A071R033-3001	중형보우트 195	○ 노 하중시험 부적합 - 제품 꺾임 (기준: 부서지거나 꺾여 구부러짐이 없어야 함)		수거·교환
2	YIWU CITY LITTLE ANGEL TOYS CO., LTD. ((주)플레이위즈) ☎070-4633-2440	중국	A071R032-4001	BLUE SHARK	○ 노 하중시험 부적합 - 제품 꺾임 (기준: 부서지거나 꺾여 구부러짐이 없어야 함) ○ 프탈레이트가소제 178배초과 - 몸체흰색원단 DEHP 17.8% (기준: 0.1% 이하)		수거·교환

□ 공기주입물놀이기구 : 1개 제품

시료번호	제조자명(수입자명)	제조국	인증·신고번호	모델명	조사결과(부적합 내용)	제품사진	조치구분
1	COLDEN RICH TOYS CO.,LTD ((주)브라이트) ☎070-7749-6330	중국	M071R023-4001	TMDNLA DNPDLW M	○ 두께 10% 부족 - 0.27 mm (기준: 0.3mm 이상)		수거·교환

□ 수영복 : 8개 제품

시료번호	제조자명(수입자명)	제조국	인증·신고번호	모델명	조사결과(부적합 내용)	제품사진	조치구분
1	- (K3037) ☎070-7702-4516	중국	-	ELKSWG 2651 MTOLL	○ 프탈레이트가소제 10.02~18.61배 초과(DEHP) - 검정색코팅(하의) 1.861% - 노란색코팅(하의) 1.761% - 빨강색코팅(하의) 1.002% - 흰색코팅(하의) 1.168% (기준: 0.1% 이하)		수거·교환

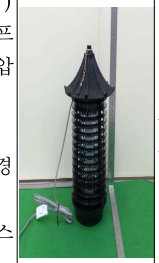
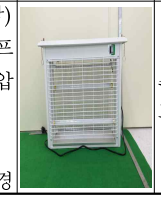
시료번호	제조자명(수입자명)	제조국	인증·신고번호	모델명	조사결과(부적합 내용)	제품사진	조치구분
2	㈜서양네트웍스 (-) ☎ 1577-0087	한국	-	(NY)여아 긴소매 수영복	○ 프탈레이트가소제 289배 초과 - 흰색 코팅(모자) DEHP 0.289 % (기준: 0.1% 이하) ○ 코드 및 조임끈 부적합 - 조임끈이 의복에 바택(고정)되어 있지 않음 (기준: 조임끈이 의복 최소 한 곳에 고정되어야 함)		수거·교환
3	PT.DODO ACTIVEWEAR (㈜태진월드 패션사업부) ☎080-023-0456	인도네시아	-	ULAR525B01	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 조임끈이 의복에 바택(고정)되어 있지 않음 (기준: 조임끈이 의복 최소 한 곳에 고정되어야 함)		수거·교환
4	- ㈜브레인스포츠 ☎031-571-6991	중국	-	BR-820	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 조임끈이 의복에 바택(고정)되어 있지 않음 (기준: 조임끈이 의복 최소 한 곳에 고정되어야 함)		수거·교환
5	야벳 (-) ☎02-2252-6457	한국	-	가르파르&리사 래쉬가드	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 조임끈이 의복에 바택(고정)되어 있지 않음 (기준: 조임끈이 의복 최소 한 곳에 고정되어야 함)		수거·교환
6	PT.HARI MAU INDAH (㈜태진월드 패션사업부) ☎080-023-0456	인도네시아	-	EDAR 52651H	○ 알러지성염료 검출 - 상의 옆면배색 Disperse Blue3 : 45.0 mg/kg (기준: 사용하지 말 것) ○ 코드 및 조임끈 부적합 - 조임끈이 의복에 바택(고정)되어 있지 않음 (기준: 조임끈이 의복 최소 한 곳에 고정되어야 함)		수거·교환
7	LFFS (-) ☎02-469-7151	중국	-	RN-GS 5272	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 허리부분 장식성코드 : 오른쪽 190mm, 왼쪽 195mm (기준: 허리부분 장식성코드 길이 140 mm이하) ○ 표시사항 미비 - 작은부품탈락 주의문구 누락		수거·교환

시료번호	제조자명(수입자명)	제조국	인증·신고번호	모델명	조사결과(부적합 내용)	제품사진	조치구분
8	- (주현스포츠) ☎02-476-1058	베트남	-	ARBGO91 (PNK)	○ 프탈레이트가소제 2.65배 초과 - 핑크 고무풀러 DEHP 0.265% (기준: 0.1% 이하) ○ 표시사항 미비 - 작은부품탈락 주의문구 누락		수거·교환

□ 우양산 : 4개 제품

시료번호	제조자명(수입자명)	제조국	인증·신고번호	모델명	조사결과(부적합 내용)	제품사진	조치구분
1	- (㈜협진티앤디) ☎053-383-9210	중국	-	우산	○ 손잡이와 캡의 조립강도 부적합 - 캡이 견고하게 조립되지 않아 풀림 (기준: 견고하게 조립되어 풀리지 않아야 한다.)		수거·교환
2	HENGSHUN UMBRELLA LTD (㈜아트박스) ☎02-520-0200	중국	-	EVA패턴 우산팬더	○ 굽힘강도 부적합 - 절단 또는 구부러짐 (기준: 절단 또는 구부러짐이 없을 것)		수거·교환
3	SHENZHEN JIALIANRUN (주식회사 랩) ☎080-880-0610	중국	-	AF2AUM61-BK-FF	○ 굽힘강도 부적합 - 절단 또는 구부러짐 (기준: 절단 또는 구부러짐이 없을 것)		수거·교환
4	HENGCHENG (홍승무역(주)) ☎070-7430-3704	중국	-	101	○ 굽힘강도 부적합 - 절단 또는 구부러짐 (기준: 절단 또는 구부러짐이 없을 것) ○ 표시사항 미비 - 주소 및 전화번호 미표시		수거·교환

□ 전격살충기 : 2개 제품

시료번호	제조자명(수입자명)	제조국	인증·신고번호	모델명	조사결과(부적합 내용)	제품사진	조치구분
1	㈜한빛시스템 ☎031-435-6571	한국	HD07282-12009B	HV-203	○ 충전부감전보호(최중결함) - 포집통 분리 시 테스트프로브(Test Probe)가 고전압 발생부에 접촉 ○ 동일성확인(최중결함) - 전류퓨즈, 안정기, 램프 변경 ○ 부품(경결함) - 유연성코드의 중간에 스위치 부착		수거·교환
2	㈜한빛시스템 ☎031-435-6571	한국	HD07282-12010B	HV-2040	○ 충전부감전보호(최중결함) - 포집통 분리 시 테스트프로브(Test Probe)가 고전압 발생부에 접촉 ○ 동일성확인(최중결함) - 고압발생기 및 스위치 변경		수거·교환

[별첨2] 조사항목에 대한 용도 등 용어설명

<조사항목의 용도 및 위해성>

조사항목	용도 및 위해성
프탈레이트계 가소제	플라스틱의 유연성을 증가시키기 위해 첨가되는 유기화합물로 간, 신장 등의 손상을 유발하는 환경호르몬인 내분비계 장애물질
알러지성 염료	섬유의 자유로운 색깔표현을 위해 사용하며, 염료자체가 발암성을 띠고 있어 접촉시 암을 유발할 수 있어 사용이 금지
코드 및 조임끈	의류(수영복포함)에 사용되는 코드 및 조임끈으로 인하여 놀이시 미끄럼틀에 끼이면서 질식, 버스 문 또는 기타 등에 끼이면서 부상 발생 등이 우려
노의 강도 (공기주입보트)	보트의 운행중 노에 필요한 하중을 견디지 못하고 노의 파손이나 꺾임 발생으로 인한 운행이 불가능한 상황 발생 및 물놀이 안전사고 우려
굽힘 강도 (우양산)	우·양산의 주요 뼈대에 일정량의 하중 전달시 절단 또는 구부러짐 발생으로 인한 안전사고 유발 우려